

		baktprover 2009			Baktprover 2010			Från journalföring 2010				Bassäng							Filter		Cirkulation											
Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	PH	Klorhalt	Vädering vattenkvalitet 2010	Volym (m3)	Area (m2)	Ytbeklädnad Material	Ytbeklädnad skick	problem läckage	form problem cirkulation	kröning	Trycksatt sandfilter	Grovsil	antal dysor	antal utlopp	Omsättning volym/H	Flöde filter/pump m3/h	Cirkulation 1=bra, 2=dålig, 3=mycket dålig	Om inte : orsak	förträngning/total-inblandning	automatisk nivå-reglering	värdering teknik	toalett i närheten			
Vivstavarparken	Enskede-Årsta-Vantör	0	0	2	0	0	5	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	60	200	Betong	bra	litet	nej	Ok, men på gränsen till låg	nej	ja	11	1	0,65	39	2	Dysor är av rätt sort och tillräckligt antal. Vid inspektionstillfället var cirkulationen mycket dålig pga av att dysorna är igensatta med skräp	total-inblandning	ja	☹️	nej			
Triangeln	Enskede-Årsta-Vantör	0	0	3	1 (500)	0	3	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	26	87	Betong?	bra	vet ej	nej	Saknas helt.	nej	ja	4	1	1,6	42	2	Cirkledning, pump ok – men för få dysor. Uppstår döda zoner.	total-inblandning	nej	😞	nej			
Vårflodsparken	Enskede-Årsta-Vantör	1 (120)	0	3	1 (500)	0	4	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	128	427	Asfalt	bra	litet	nej	Låg	Ja, sätts in 2010	ja	8	1	0,42	54	2	För få dysor. Döda zoner uppstår	total-inblandning	ja, men klen, delvis manuell reglering.	😞	nej			
Backen	Enskede-Årsta-Vantör	0	0	2	1(500)	0	3	Några över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	43	144	Betong	bra	stort	nej	bra	nej	ja	7	1	1,18	51	2	För klen cirkulationsledning. Det är också fel slags dysor. Pumpen något för klen.	total-inblandning	ja	☹️	Vet ej, kan finnas vid parkleken			
Vättersdälden	Enskede-Årsta-Vantör	0	0	3	3 (100,360,500)	0	5	Några över-skridaden.	Några över-skridaden. Stora variationer i värden.	😞	84	280	Asfalt	Bra men släpper lite sand vid rengöring	stort??: mycket vatten i pumpgrop kan tyda på läckage	nej	Låg, och saknas helt vid bergsknallen.	nej	ja	6	1		ej mätbart	2	För få dysor och glest placerade.Vissa delar saknar dysor. Under handikapprampen finns en dysa men pga av rampens utformning blir vattnet cirkulation låg just där.	total-inblandning	nej	😞	nej			
Bandängen/Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	2 (5900,300)		5	3(370,130,500)	0	4	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	😞	90	300	Betong	bra	litet	Nej	Generellt låg, saknas helt vid bergvägg	Sätts in under säsong 2010	ja	10	1	0,6	54	2	Cirkulation bristfällig. Mot berget är det problem med död zon då dysor saknas här.	total-inblandning	Ja, men vid inspektion osäkert om den är i drift?	☹️	finns vid parkleken men inte vid plaskdammen			
Farstaängen	Farsta	0	0	5	0	0	3	gra ÖG värden	Många ÖG värden totklor, stora variationer	☹️	65	216	Asfalt	bra	litet	nej	Sliten kröning i trä.	Sätts in under säsong 2010	ja	6	1	0,6	39	3	Längs badklippan saknas inloppsdyor.	totalinblandning	ja	😞	finns vid parkleken			
Skeppet/ Kubbegatan	Farsta	0	0	5	0	0	5	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	22	75	Betong	bra	litet	nej	Ok men på gränsen till låg	ja	ja	6	1	2,5	55	1	bra	total-inblandning	ja	😊	Nej			
Cigarrvägen/Fagerlid	Farsta	1(2500)	0	5	1(500)	0	4	Några över-skridaden.	en del låga klorvärden	☹️	103	344	Betong	bra	litet	nej	För låg, för smal	ja	ja	10	1	0,46	48	2	Autodos 1000, gammal. Flödesvakten dålig.	total-inblandning	ja	☹️	nej			
Måsen/Havsörnstorget	Farsta	3(520,250,110)	1 (3)	5	3(235,500,187)	0	5	Många över-skridaden.	Några över-skridaden. Stora variationer i värden.	😞	65	218	Betong	Nej	stort	nej	mycket låg	nej	ja	2	1		ej mätbart	3	För få dysor och längs bad klippan saknas dysor helt.	total-inblandning	nej	😞	vid parklek men inte dammens absoluta närhet			
Vippan	Hägersten-Liljeholmen	1 (3100)		4	0	0	5	Många över-skridaden.	Många över-skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	102	340	Betong	bra	litet	Ja	för låg	ja	ja	7	2	0,59	60	3	: Antalet dysor för litet, likaså dimensionering på cirkledning. Det stora problemet är att cirkulationen brister i flera zoner i dammen då dessa är helt i avsaknad av cirkulation och dysor.	total-inblandning	installeras 2010?	😞	Vet ej, dock ej i dammens närhet			

		Hygien			Omgivningen							Information	Belastning		utsatthet	
Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	dusch	status dusch	värdering hygien	Belägen- het bra	Läget beskrivning	Växtlighet drift- problem	Om Ja/ Nej : orsak	Parkskötsel runt om dammen	Övrigt risker omgivande aktiviteter	värdering omgivning	skyltning	bedömning vid inspektion	Antal badande/H	frekvens incidenter	kommentar
Vivstavarparken	Enskede-Årsta-Vantör	ja	Dusch ur funktion och var borttagen vid inspektionen. Ny skall sättas upp. Underlag bra ytor men gräsytan som gränsar till asfalten runt duschen borde rensas så att den ej tillåts breda ut sig.	😊	ja	Hårdgjorda ytor kring plaskdammen i gott skick. Bra lutning. Dock bör man överväga att asfaltera ytan till höger om trappan upp mot lektyor för att minska meddrag av smuts till dammen.Vid pumphus bör man plattsätta ytan ned mot damm där grässvålen var mycket nött så att man minskar risk för meddrag av jord till vattnet.	ja	Finns en stor Ek med bred krona som har grenar över dammen. Denna bör ses över så att torra grenar tas bort så att risken för nedfall i vattnet minskar. En pil växer nära dammen vid duschen.	Brister, ej noggrann städning av parkmiljön runtom innan driftstart av plaskdammen. Vid inspektion var vattnet grumligt och skräpigt..	Nära lektyor kan innebära med drag av sand och smuts.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	Vid inspektions-tillfället fanns inte den information en.	17	saknar informa-tion	Vid inspektions-besöket var dysorna igensatta av pinnar och skräp.
Triangeln	Enskede-Årsta-Vantör	ja	Dusch finns med bristfällig utformning och stenläggningen runt duschen var smutsig.	😞	ja	Topografi ok. Hårdgjord yta på 1 sida om dammen. Hårdgjorda ytor kring plaskdammen i gott skick.	Ja	Träd hänger över plaskdammen på ena sidan, lönn och alm	Parkdel helt oansad, grässkikt trasigt i park. Mycket förna på trädsidan om plaskdammen. Hårdgjorda ytor kring dammen ej rengjorda alls. Gick först inte att se att det var asfalterat.	Mycket smuts tillförs dammen från omgivande mark då kröning saknas och ytor endast hårdgjorts på en sida. Finns 6-årsverksamhet i angränsande byggnad.	😞	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	liten	4	saknar informa-tion	Ligger intill en skola med mycket verksamhet kan bidra till att dammen smutsas ned vid lek.
Vårflodsparken	Enskede-Årsta-Vantör	ja	. Dusch finns med bra utformning, men den var trasig vid inspektionen.	😊	ja	Ok topografi, hårdgjorda ytor kring plaskdammen.	ja	Ett antal pilar planetrade nära dammen, kan på sikt ge problem.	Brister, ej noggrann städning av parkmiljön runtom innan driftstart av plaskdammen. Från grusgången vid pumphus dras nu detta med över hårdgjord yta.		😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	22	Vid inspektions tillfället fanns inte den informatio nen.	
Backen	Enskede-Årsta-Vantör	ja	Dusch finns med bra utformning, men stenläggningen runt duschen var smutsig.	😊	Ja	Hårdgjorda ytor kring plaskdammen i gott skick	ja	Tall med långa barr samt sälj belastar dammen med släpp av förna.	Genväg nerför slänt behöver åtgärdas det rasar det ned sand och jord. bättre sopning av ytor behövs, till parklek bör staket sättas upp.	Mycket sand hålls i dammen från barn i parkleken, smuts förs med omgivande ytor	😞	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen	medel	7	medel	Ligger i en stor populärpark med parklek med många besökare. Mycket sand i dammen från lektyor.
Vättersdälden	Enskede-Årsta-Vantör	ja	Har bra hårdyta och avrinning, brunnen sakande dock sil vid inspektionstillfället. Omgivande växtlighet vid duschen bör ses över.	😊	ja och nej	Ligger nedanför en höjd på ena långsidan vilket medför risk för att regnvatten rinner ned i dammen på två ställen, vid den sluttande stigen ned mot dammen från vägen ovan och vid bergsknallen.	ja	Träd/buskage bör ses över vid duschen.En stor Asp har grenar över dammen. Stora delar av gräsytorna är mycket slitna med blottade jordtyor.	Brister, ej noggrann städning av parkmiljön runtom innan driftstart av plaskdammen. Vid inspektion var vattnet grumligt och skräpigt. upptrampade stigen ovan bergsknallen som gränsar till dammen.	Sandyta under klätterställning medför att det hamnar sand i dammen pga dels meddrag och dels genom att barnen bär sand till dammen.	😞	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	9	saknar informa-tion	Mycket sandrag till dammen. I övrigt saknas uppgift om stora incidenter.
Bandängen/Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	ja	Hårdytan under duschen bör rensas.	😊	ja och nej	Stora delar av dammen har bra ytor men långsidan som vetter mot läktare har en yta som lutar mot dammen vilket med för risk för att förorenat regnvatten rinner ned i dammen. Bergssidan saknar kröning. Övriga sidor har bra lutning.	ja	En pil fanns intill duschen kan skräpa ned men inget problem om man regelbundet städar vid duschen. Nära dammen finns björksly, en stor sälj med grenar över dammen	Stora delar av gräsytorna är mycket slitna med blottade jordtyor, mycket grus och gammal förna på hårdytorna nära dammen.	En badbrygga i trä bekädd med en matta finns i dammen. Stor risk för bakterie- och algtillväxt. Skaderisk för barnen.	😞	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	uppgift saknas	ofta	
Farstaången	Farsta	ja	Britsfällig utformning, rinner ned mot yta vid plaskdammen.	😞	ja och nej	Asfaltsbeläggningen runt dammen har flera gropar där smutsigt vatten ansamlas.	ja	Många stora lindar på ena sidan om plaskdammen. Gränsfall att de växer ut över dammen. Mycket förnasläpp från dessa och blottad jordyta under dem. I buskage med schersminer (naturlig kurragömmaplats) förs en del jord ut på ytan vid plaskdammen	För mycket förna kvar kring ytor runtom plaskdammen, under lindar i synnerhet. Illa med groparna i beläggningen runt dammen.	Parklek invid dammen men bra avstånd till dess lektyor.	😞	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	uppgift saknas	ofta	
Skeppet/ Kubbegatan	Farsta	ja	Stor Ask med grenar över duschen. I öv erigt bra utformning	😊	ja	Bra topografi och hårdtyor	ja	Ask bör beskäras. Rabatten i halvcirkel runt plaskdammar har öppna jordtyor där barnen kan gena och dra med jord till badvatten.	Ostädat. Oskött rabatt, och mycket förna på hårdtyor.	lekpark nära medför att sand/grus dras med till den hårdgjorda ytan intill plaskdammen.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	uppgift saknas	låg	
Cigarrvägen/Fagerlid	Farsta	ja	bra utformning, men ej rensat i brunn vid inspektionstillfället.	😊	ja	På ena sidan en slänt med bra grässkikt.	ja	En del stora träd nära damm och med låg kröning kan det innebära mycket växtdelar i badvatten.	Stora delar av gräsytorna är mycket slitna med blottade jordtyor, mycket grus och gammal förna på hårdytorna nära dammen.	Grill finns i närheten.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	liten	uppgift saknas	liten	
Måsen/Havsörnstorget	Farsta	ja	Bra utformning men mycket ogräs under.	😊	nej	Vid en sida en bergslänt ner i dammen. Om ytvatten kan förhindras rinna ner i dammen är denna bergvägg inget problem.	ja	Begränsade problem om noggrann parkstädning genomförs inför säsong.	Ostädat: mycket gräsväxt som binder jord i hårdtyor.	Skola och lekpark. Lekparken på bra avstånd, meddrag av sand etc litet problem.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	uppgift saknas	låg	
Vippan	Hägersten-Liljeholmen	nej		😞	Ja och Nej	Ok med avseende på topografi, men en zon oasfalterad yta mellan lekplan och yta vid plaskdammen medför stor risk för att föroreningar hamnar i dammen. Bergsida ned i dammen.	ja	En ek växer med grenar över dammen.	Mycket sand och en hel del gammal förna nära dammen.	Lekpark nära medföra att sand/grus dras med till den hårdgjorda ytan intill plaskdammen.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	1	saknar informa-tion	välbesökt park

Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	PH	Klorhalt	Vädering vatten- kvalitet 2010	Volym (m3)	Area (m2)	Ytbekläd- nad Material	Ytbekläd- nad skick	problem läckage	form problem cirkulation	kröning	Trycksatt sandfilter	Grovsil	antal dysor	antal utlopp	Omsätt- ning volym/H	Flöde filter/ pump m3/h	Cirkulation 1=bra, 2=dålig, 3=mycket dålig	Om inte : orsak	förträngning/ total- inblandning	automatisk nivå- reglering	värdering teknik	toalett i närheten
Arken	Hägersten-Liljeholmen	1 (1500)	0	4	1(110)	0	5	Några över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	67	225	Betong	bra	litet	nej	för låg,	ja	ja	7	1	0,9	60	2	för lite inloppsdyor	total- inblandning	ja	☹️	nej
Enbacken	Hägersten-Liljeholmen	0	0	5	1(180)	0	5	Många över- skridaden.	Många över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	91	304	Asfalt	bra	litet	Nej	Fel konstruk- tion. Byggt i trä	nej	ja	6	1		ej mätbart	3	För få inloppsdyor, för klen cirkulationsledning och pump	total- inblandning		☹️	Vet ej,kan finnas vid parkleken
Lugnet	Hägersten-Liljeholmen	1 (590)	0	5	2 (168,140)	0	5	Många över- skridaden.	Många över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	72	240	Betong	bra	litet	nej	bra utformad	ja	ja	6	1	1,2	85	1?	längts badklippan saknas inloppsdyor	total- inblandning	ja	☹️	ja, ny finns invid plaskdam- men.
Aspuddsparken	Hägersten-Liljeholmen	1 (260)	1 (4)	5	2 (190,5000,)		5	Många över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	90	300	Asfalt	visst slitage	stort, för låg vattennivå vid inspektion	nej	för låg	ja	ja	5	1	0,44	40	3	Antalet dysor för litet, likaså dimensionering på cirkledning och pump.	total- inblandning	installeras 2010?	☹️	ja
Sannadalsparken	Hägersten-Liljeholmen	0	0	4	2 (300,5000)	0	5	Många över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	91	302	Asfalt	visst slitage	litet ? Journalbla- d visr på tom på vatten	Nej	Ej i bra skick, sprickor	ja	ja	6	1	0,46	42	3	Dammen är i stort behov av renovering, att dammen har kantrat påverkar också dammen negativt. Antalet dysor för litet, likaså dimensionering på cirkledning och pump.	total- inblandning	nej	☹️	Nej, men eventuellt i en framtid vid renoverad parklek?
Svandammsparken	Hägersten-Liljeholmen	0	0	5	2 (660,500)	0	5	Några över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	325	1085	Betong	bra	litet	nej	för låg	nej	ja	7	1	0,16	52	2	För få dysor och av fel sort, cirkulationsledning är för klen. Dammen är utrustad med utjämnings tank med 2 stycken pumpar. Pumpar saknar förfilter.	total- inblandning	ja	☹️	nej
Dalgärdet	Skarpnäck	2 (1800,3500)	0	6	0	0	6	Några över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	40	134	Betong	bra	litet	nej	bra	nej	ja	4	1	0,9	36	2	För få dysor placerade i hörnen riktade så att det blir en strömning med cirkulation i dammens kanter men inte i mitten. Skulle behöva fler dysor placerade utefter långsidorna. I övrigt var det bra fart i de befintliga dysorna.	total- inblandning	ja	☹️	nej
Tidaholmsparken/Skara backe	Skarpnäck	2 (1100,190)	0	6	1 (130)	0	5	några ÖG värden	en del variationer	☹️	36	122	terasso	bra	litet	nej	bra	nej	ja	5	1		?	2	Bra tryck i dysorna men dysorna är ojämnt fördelade runt dammen. Detta ger sämre cirkulation i delar av dammen. Har för klena cirkledningar för att klara en omsättning av volymen per timme	totalinblandni- ng	ja	☹️	nej
Fyren	Skarpnäck	2(2600,5000)	0	4	1(110)	0	4	Några över- skridaden.	En del varierande värden	☹️	68	226	Betong	Nej, sprickor i underlaget	litet	nej	ja	nej	ja	?	?		ej mätbart	?				☹️	Vet ej,kan finnas vid parkleken
Skarpa by	Skarpnäck	1 (520)	0	6	1(330)		7	Många över- skridaden.	Många över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹️	37	126	Betong	bra	litet	nej	Bra	ja, sattes in 2009	ja	7	1	1,62	60	1		total- inblandning	ja	😊	Vet ej,kan finnas vid parkleken

Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	dusch	status dusch	värdering hygien	Belägen- het bra	Läget beskrivning	Växtlighet drift- problem	Om Ja/ Nej : orsak	Parkskötsel runt om dammen	Övrigt risker omgivande aktiviteter	värdering omgivning	skyltning	bedömning vid inspektion	Antal badande/H	frekvens incidenter	kommentar
Arken	Hägersten-Liljeholmen	ja	Bra utformning.	☹️	ja	Bra topografi och hårdytor	ja	En sida nära slänt med vegetation nära damm. Kan innebära mycket förna från denna slänt.	Ostädad: För mycket sand, jord, förna kvar kring plaskdammen på "tallsidan" med slutningen nära plaskdammen. Ev är lekytan med sand/grus ca 20 meter från plaskdammen endast ett problem p g a otillräcklig städning inför badsäsongen?	Lekyta med sand/grus ca 20 meter ifrån plaskdammen, kan ge problem meddrag av snad/grus till damm eller vid lek.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	9	saknar informa-tion	
Enbacken	Hägersten-Liljeholmen	nej		☹️	ja	rätt ok	nej	En björk finns angränsande, annars består omgivande grönska av häckar.	Brister, ej noggrann städning av parkmiljön runtom innan driftstart av plaskdammen.	Ytor runt dammen hårdgjorda och sandlekområde är instängslat. Trots detta har sand spritts ut längs med staket och från utgången i ett stråk mot plaskdammen.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	2	saknar informa-tion	
Lugnet	Hägersten-Liljeholmen	ja	Bra utformning.	☺️	ja	Vid en sidan vid stubbarna sluttar det ner mot dammen. Från stubbområde och ett par andra småområden på denna sida sprids grus/jord/förna mot hårdgjord yta kring plaskdammen. På en sida om dammen bergsluttning.	ja	En hel del växtnedfall från tallar en bit från dammen.	Ostädad: mycket sand, jord, förna kvar kring plaskdammen.	Parklek invid dammen. Barnens lek tillsammans med otillräcklig stödning bidrar tillmycket sand/grus och kottarna riskerar hamna i dammen.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	23	låg	välbesökt park
Aspuddsparken	Hägersten-Liljeholmen	ja	Denna var trasig vid inspektionstillfället, Planlösning vid duschen är otillfredställande	☹️	ja och nej	Både och. På plaskdammens ena sida en slänt ner mot plaskdammen med mycket förna. Grässkiktet i slänten mycket dåligt och jord medförs lätt till stenytan vid plaskdammen. Grus/sand sprids också till hårdgjord yta från motsatta sidan av dammen där en liten lek med sand finns.	ja	Ett par lönnar tämligen nära. Då det är mycket träd i omgivningen ändå som ge solskydd, bör något/några träd kunna gallras ut för att underlätta säker drift av plaskdammen.	För mycket sand, jord, förna kvar kring plaskdammen. Gräs, jord också i kröning runt dammen.	Ja, nu på grund av dålig städning i parkmiljön närmast plaskdammen och de slitna öppna jord-/sandytorna. Mycket barn leker på ytorna och för skräp med sig till dammen. Finns parklek med djur.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	12	saknar informa-tion	välbesökt park
Sannadalsparken	Hägersten-Liljeholmen	nej		☹️	ja	rätt ok	ja	Två träd hänger med grenar över plaskdammen, bl a en pil.	Brister, ej noggrann städning av parkmiljön runtom innan driftstart av plaskdammen. Blottad mark vid pil intill plaskdammen.	Parklek nära, för närvarande stängd, risk för att barn bär med sig sand och smutsiga leksaker.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	uppgift saknas	4	låg	välbesökt park
Svandammsparken	Hägersten-Liljeholmen	ja	Planlösning vid duschen behöver förbättras.	☹️	ja	topografi ok	ja	Ett flertal pilar i dammen närhet vilket är en riskfaktor.	För mycket sand, jord, förna kvar kring plaskdammen vid parkbänkssidan. Hårdgjorda ytan kring plaskdammen bör städas noggrannare och gräsväxt i kanten mot dammen .Gräsmattan närmast plaskdammen har blivit sliten, men är ännu utan blottade jordytor.	Liten sandlekplats utan avgränsning mot plaskdammen. Mycket sand sprids till plaskdammen från denna.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	6	saknar informa-tion	välbesökt park
Dalgärdet	Skarpnäck	ja	Dåligt tryck i duschen. Ok avrinning till dagbrunn men mycket smutsigt underlag.	☹️	nej	Dammen omges av en hårdyta av plattor. Bra bredd på denna yta. Detta område omges av gräsyta som ligger i en högre nivå jämfört med bassängen. Detta ger en risk för avrinning av regnvatten till området nära dammen. Det finns ingen dagvattenbrunn som kan ta emot detta vatten. Vad händer vid kraftigt regn?	ja	En stor alm växte nära dammen. Kan ge problem med driften och vattenkvalitén då den släpper mycket almnötter	Vissa ytor hade blottade jordytor, har det varit grusade ytor/stigar? Mycket ogräs och skräp av växtdelar på och mellan platsättningen runt bassängen.	Fotbollsplan på gräsyta intill dammens ena kortsida kan utgöra risk för ökad mängd förorening till badvatten. Grusade lekytor i parken intill dammen men på ett visst avstånd. Finns viss risk för att sand och smutsiga leksaker hamnar i dammen.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	24	saknar informa-tion	
Tidaholmsparken/Skara backe	Skarpnäck	ja	Har dubbla duschar. Underlag ej i bra skick. Asfalt ojämn, dagbrunn ligger för högt vilket gör att avrinning inte fungerar bra. Buskage växer inpå dusch.	☹️	ja och nej	Har bra hårdgjorda ytor av asfalt runt om dammen. Från gångvägen lutar asfalt mot dammen. Hur fungerar avrinning vid regn? Blir det mycket ansamling av smutsigt regnvatten på hårdytorna nära dammen ökar risken för att föreningar såsom smuts och bakterier hamnar i badvattnet	ja och nej	Buskage vid dusch bör tas bort. Stor ek i närheten av dammen bör inte utgöra problem för driften om den är i gott skick vilket verkar vara fallet.	Mycket skräpigt runt dammen, gammal förna och gräsklipp. Gräsytor nära dammen slitna med upptrampade leriga stigar.	Lekplats och skulptur (klätterställning) in närheten utgör inget problem för driften. Bra avstånd tillgrusade ytor. Lerig upptrampad stig intill dammen kan visa på hundstråk.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	33	låg	
Fyren	Skarpnäck	nej	kommer att anläggas till säsong 2011	☹️	nej	dammen kommer att byggas om till säsong 2011	ja	Flera stora pilar finns nära dammen	Vid inspektionsbesöket fanns mycket skräp och ogräs runt dammen	Lekplats med sand/grus underlag nära. Risk för meddrag av smuts till badvatten med de badande samt vid lek.	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	44	saknar informa-tion	
Skarpa by	Skarpnäck	ja	Bra ytor under duschen med bra avrinning. Kullerstensytorna har dock en del ogräs.	☹️	ja och nej	Har bra plattsatta ytor runt dammen. Dock saknas bra fungerande avrinning för regnvatten, dagbrunnar saknas nära dammen. Utanför de hårdgjorda ytorna fanns grusade lekytor vilket kan bidra till meddrag av grus till dammen.	nej	inga träd eller buskar nära dammen	Bitvis kala gräsytor. Ogräs vid kröning och kullersten runt dusch. Högar med grus/sand utanför lekytor.	Grusade lekytor i parken intill dammen. Finns mycket sand utanför lekplatsen. Finns stor risk för att sand och smutsiga leksaker hamnar i dammen	☹️	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	13	hög	Ofta sand och skräp i dammen från omgivande lekytor.

Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	Heterotrofa ÖS antal	PA	antal tagna prover	PH	Klorhalt	Vädering vatten- kvalitet 2010	Volym (m3)	Area (m2)	Ytbekläd- nad Material	Ytbekläd- nad skick	problem läckage	form problem cirkulation	kröning	Trycksatt sandfilter	Grovsil	antal dysor	antal utlopp	Omsätt- ning volym/H	Flöde filter/ pump m3/h	Cirkulation 1=bra, 2=dålig, 3=mycket dålig	Om inte : orsak	förträngning/ total- inblandning	automatisk nivå- reglering	värdering teknik	toalett i närheten
Trissan	Skärholmen	1 (300)	0	3	2 (216,150)	0	5	Många över- skridaden.	En del ÖG värden totklor, stora variationer	☹	78	260	Betong	ok	litet	nej	Låg kröning.	Ja	ja	8	1	0,85	66	2	Har inte tillräckligt antal dysor för att omsätta en volym per timme.	totalinblandni ng	ja men fungerar inte enligt uppgift	☹	nej
Sätradal	Skärholmen	0	0	6	2 (500,170,)	0	5	Många över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹	105	350	Betong	ok	litet	nej	Bra. Mycket hög och bred,	nej	ja	14	1	0,8	84	2	Dysor felaktigt placerade ca 10 cm ovan vattnet. Detta bidrar till mindre effektiv desinfektion då klor avges till luften. Ser ut att ha bra cirkulation på vattnet.	total- inblandning	Ja, Nivå under dysor pga djup bassäng.	☹	nej
Kv Haren	Södermalm	0	0	5	1(180)	0	4	ok	stora variationer	☹	39	130			litet	nej	ja och nej. Vissa delar har för låg kröning	nej	ja	13	1	2,2	85?	1		total- inblandning	ja	☹	nej
Lilla Blecktornsparken	Södermalm	1 (5000)	0	7	2 (250,150)	0	7	ok	En del ÖG värden totklor, stora variationer	☹	35	115	betong	bra	litet	nej	saknas helt!	nej	ja	6	1	0,97	34	2	Rätt antal dysor men en av dessa fungerade dåligt vid inspektionstillfället. Cirkledning för klen. Ny pump sen 2008 men då klen cirkledning kan ej tillräckligt bra cirkulation uppnås.	totalinblandni ng	ja	☹	nej
Tengdahlsparke	Södermalm	1 (130)	1 (20)	7	2(470,240)	0	6	Några över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹	90	300	Betong	bra	litet	Ja. Är en bassäng som har en större del och en mindre med en smal passage emellan.	bra höjd	nej	ja	8	1	0,53	48	2	För få dysor för att klar en omsättning på 1 ggr volymen/h. Är en bassäng som har en större del och en mindre men en smalare passage emellan. Vid passagen mellan dessa (under bron) finns inga dysor vilket gör att cirkulationen försämras här. Inget utlopp i mindre delen	total- inblandning	ja	☹	nej
Högalidsparken	Södermalm	2 (2600,1100)	1(2)	4	2(500,230)	0	3	ok	stora variationer	☹	89	291	Betong	Betongbott en där mjukfogen krympt vid kanten till kröningen.	litet	Nej	Ja och nej. En sida för låg.	nej	ja	5	1		ej mätbart	2	: Har enligt SKÅ för klana cirkledningar, för liten pump och dysor av "fel typ" ej riktbara. Få dysor i jämförelse med volymen i dammen. Bör klara en omsättning i timmen.	total- inblandning	nej	☹	Parklek har toalett med är stängd under en del av driftsäsong en
Solberga Mockasinen/kristallen	Älvsjö	1(2400)	0	4	1 (500)	0	5	många ÖG värden	En del ÖG värden totklor, stora variationer	☹	133	446	asfalt/bet ong i kanter	betong mot berghäll sprucken	?	nej	Generellt låg, saknas helt vid bergvägg	nej	ja	4	1	0,43	57	2	Få dysor för sin volym, saknas helt vid berggrund. Kan inte omsätta en volym/h. Pump nyligen bytt.	totalinblandni ng	ja	☹	ja, när parklek är öppen.
Örby slott	Älvsjö	21 (1900, 470)	0	3	3 (450,140,428)	0	5	Många över- skridaden.	Några över- skridaden. Stora variationer i värden.	☹	277	925	Betong	betong har sprickor vid upphöjning i mitten	?	ja, ränna i installtion skanar dysor.	Saknar kröning helt	nej	ja	10	2	0,19	54	3	Har dock för få dysor för sin volym och kan därför inte omsätta en volym per timme. Har dock 2 utlopp vilket förbättrar cirkulationen något. Lokalt mycket dålig cirkulation (vid trappor och flödet i installationen i mitten saknas dysor). För klen pump för sin storlek.	total- inblandning	nej	☹	nej

Plaskdamm	stadsdelsförvaltning	duch	status duch	värdering hygien	Belägen- het bra	Läget beskrivning	Växtlighet drift- problem	Om Ja/ Nej : orsak	Parkskötsel runt om dammen	Övrigt risker omgivande aktiviteter	värdering omgivning	skyltning	bedömning vid inspektion	Antal badande/H	frekvens incidenter	kommentar
Trissan	Skärholmen	ja	Bra läge och underlag	😊	Ja och Nej	Ligger nedanför en lekpark omgiven av terrasserad asfalt med kantsten. Närmast dammen utgörs hårdytan av kantsten. Bra hårdytor , bra avstånd till lektyor med sand och grus. Men då kröningen är låg och terrasseerna ligger i högre läge än plaskdammen ökar risken för att skräp hamnar i dammen.	nej	Träd nära dammen men har inga grenar över bassängen och är i god kondition.	Mycket slitet gräs och mycket ogräs i stenläggningen intill dammen. Bör rensas regelbundet. Partier med skräp och gammal förna vittnar om otillräcklig städning innan driftstart.		😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	uppgift saknas	ofta	Är enligt uppgift från Skå värst i söderort gällande incidenter.
Sätradal	Skärholmen	ja	bra läge, underlag och avrinning till dagbrunn.	😊	ja	Ligger upphöjd omgiven av en bred terrass (kröning).	nej	inga träd eller buskar nära dammen	Gräsyta vid dammens ena långsida sliten med partier av blottad jord. I övrigt bra städning		😄	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	stor	uppgift saknas	ofta	förekommer glas i dammen,
Kv Haren	Södermalm	ja	bra läge, ytor och avrinning. Ytan under mycket smutsig vid inspektionen	😊	nej	Ligger med kortsidan nedanför en terrass vilket innebär att mycket skräp kan blåsa ned i dammen. I övrigt bra belägen med stensatta hårdytor och asfalt runt om.	ja	Hästkastanjer nära dammen bör ses över så att de är i god kondition, inte har överhängande grenar och inte släpper mycket växtdelar. En stor pil nära dammen med grenar över damm, pilar släpper mycket blad under hela säsongen och dessa blad sätter lätt igen pumpen med risk för driftstopp. Bör ansas eller tas bort.	Mycket skräp av växtdelar, speciellt under hästkastanjerna. Bekymmersamt mycket speciellt vid duschen. Ogräs i stenbeläggningen. Gräsytor torra och ett stort hål i den intilliggande gräsmattan	Inga lektyor eller andra aktiviteter i dammens absoluta närhet.	😊	Informationsskylt finns placerad nära dammen	liten	9	liten	ligger i ett område med flerfamiljshus i parkmiljö utan andra aktiviteter
Lilla Blecktornsparken	Södermalm	nej	är beställd till säsong 2011	😞	nej	Är nedsänkt i marken vilket innebär att smutsigt regnvatten och skräp lätt kan hamna i dammen. Har en ränna, se även fråga 2 b, som har som funktion att avleda vatten som verkade fungera dåligt. Det låg vatten i delar av dem och detta kan innebära en grogrund för bakterier som sedan lätt kan hamna i badvattnet.	ja	En stor alm har grenar över dammen och verkar var i dåligt skick . En del partier med öppna jordtyor i planeteringen/terrassen runt dammen.	Var mycket skräpigt runt om och nära dammen. Ränna full av växtdelar och gräsmattor slitna.	Lektyor låg på långt avstånd från dammen. Inga risker ses. Minigolfbana i närheten, eventuell ökad risk för incidenter då deet kan attrahera ”fel” målgrupp till dammen.	😞	Informationsskylt finns placerad nära dammen	liten	8	saknar information	
Tengdahlsparken	Södermalm	nej	är beställd till säsong 2011	😞	ja	Bra hårda ytor (plattor) runt dammen. Dock lösa stena runt dagbrunn. Risk för att dessa hamnar i dammen. Träbro över damm, bör rengöras regelbundet	ja	Träd/buskar runt dammen skräpar ned. En stor pil mycket nära dammen. Flera små pilar finns i närheten. En lönn har grenar över dammen. Nyponbuskage skräpar ned ytan men är inget problem om detta skräp tas bort.	Gräsmatta har blottlagda jordtyor, speciellt i slänten. Mycket löv och växtdelar på beläggningen nära dammen	Inga lektyor eller andra aktiviteter i dammens absoluta närhet.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	6	saknar information	
Högalidsparken	Södermalm	ja	Ur funktion vid inspektion, Bra läge, underlag och avrinning. Yta var smutsig under duch vid inspektionen.	😞	ja	Hårdytor runt dammen av asfalt i god kondition med bra fall, dvs avrinning av vatten från dammen. Har dock en bergknalle mitt i dammen som kan vara svår att göra ren. Risk för biofilm, bör rengöras noga. Berghäll nära dammen vara mycket grusig och då kröning är låg nära denna kan detta utgöra risk för föroreningar i dammen.	nej	En rad med lindar utanför området med grenar över staket. Dessa släpper mycket växtdelar vid blomning men bör inte utgöra ett problem om detta städas bort regelbundet.	Mycket grusigt och ostädat nära och intill dammen.	Ligger i en parklek med lektyor nära. Lekyta närmast är är inhägnad vilket är bra men närmast dammen finns en basketplan vilket ger risk för att smuts hamnar i dammen med boll. Lekyta med gungor hade en grusad yta där mycket grus hamnat utanför, risk för meddrag av grus till dammen. Bör städas.	😊	Saknas skyltning med ordningsregler för dammen.	medel	13	okänt	Ligger i ett inhägnat område .Är troligen ganska lugnt avseende skadegörelse.
Solberga Mockasinen/kristallen	Älvsjö	nej		😊	Ja och nej	Bra hårdytor av asfalt runt om dammen men en del av dammen ligger vid en berghäll utan kröning. Bra fall på asfalten med avrinning av vatten till dagvattenbrunn	ja och nej	Sly på berghäll nära damm . Men stora delar av växtlighet har tagits bort efter inspektionstillfället.	Runt teknikhuset var gräsyterna mycket slitna, bör övervägas att hårdgöra dessa ytor,Bra sopat runt dammen men slitna gräsytor och smuts i dagbrunn	Parklek nära risk för att barn bär med sig sand och smutsiga leksaker. Bollspel sker nära dammen risk.	😊	Inga skyltar uppsatta av VU.	Hög	uppgift saknas	är utsatt	Hundstråk intill dammen.
Örby slott	Älvsjö	ja	Bra yta men ser ut att sakna fall och mycket liten brunn. Funktion kunde ej kontrolleras vid inspektion.	😊	nej	Ligger nedsänkt med sluttning på långsidorna av gräs, kullersten och en betongkant. Saknar ordentligt stopp för regnvatten och skräp som obehindrat kan rinna/blåsa ned i dammen. De båda kortsidorna har en bred trappa ned som leder ned i bassängen. På sidorna av dessa finns en betongkant som slutar rakt ned i vattnet. Denna konstruktion innebär hög risk för stor belastning av föroreningar av badvattnet.	ja	Trädallé på båda långsidorna av dammen. Vissa grenar nära dammen och ett träd i dåligt skick.	Gräsytor mycket slitna och torra med blottad jord ,mycket ogräs på kullersten och stenbeläggning intill dammen	😞	Förbudsskylt mot hundar fanns uppsatt men ingen skylt med ordningsregler och kontaktinfo	liten under hösommar men stor under för - och sensommar en pga skola i närheten.	uppgift saknas	hög	mer än snittet pga närhet till skola	