

Administrativa uppgifter

Bolagsnamn	Verksamhetsnamn
Skärholmens stadsdelsförvaltning	Plaskdam Trissan (Obj id 2192)
Bolagsadress	Besöksadress
Box 503, 127 26 SKÄRHOLMEN	Ålgrytevägen
Organisationsnummer	Ort
212000-0142	STOCKHOLM
Fastighetsbeteckning	Kontaktperson
	Rune Ney

Inspektionen görs med stöd av 26 kap. miljöbalken. Tillsyn sker i enlighet med förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Föregående inspektioner (Datum)	Datum för inspektionen
16 juli 2010	18 juni 2012
Är samtliga anmärkningar från föregående inspektion åtgärdade?	Darienummer
JA ☐ Nej ☐ Kvarstående punkter:	2012-9103
	X Återkommande inspektion
	Tillsynsbesök
	Uppföljande inspektion
	Annan

Verksamhetens representant vid inspektionen

Peter Öberg, Skå Entreprenad AB

Kommentarer


Plaskdammen och omgivande parkmiljö har renoverats under hösten 2011. Förbättringar i parkmiljön: Omgivande ytor har setts över med bl a noggrann städning av växtlighet i stenbeläggning. Förbättringar dammen; Sandfilter har installerats, och utfällningstanken kopplats bort. Ny autodos 2000

Följande anmärkningar skall åtgärdas. Vidtagna åtgärder enligt punkterna skall redovisas skriftligen till Miljöförvaltningen senast 2012-08-31	
Antal: 2	Punkter:
	Följande diskussion fördes i fält;
	- Informationsskylt saknas vid Trissans plaskdam
	- Kröningen är för låg.
	- Det bör kontrolleras om duschen kan göras mer tålig mot skadegörelse
	- Nivåregleringen fungerar inte tillfredställande
	- Cirkulationen är för låg

För tillsynsmyndigheten

Inspektör: Marithe Eriksson

Rapport upprättad 2012-06-26

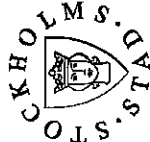

Plaskdamm

uppdaterad 2009-07-01

Allmänna tekniska uppgifter:

Volym m ³	Area m ²	Antal dysor in	Temp °C	Utlöpp	Flöde över filter/pump m ³ /h	Omsättning X ggr/h	Tömning o rengöring av plaskdamm 1 ggr/vecka
78	260	8	16	1	66	0,85	

1. Spädvattentillförsel mellan tömningar (läckage):

Litet problem: ☒ stort problem: ☐2.a Ytor beklädnad typ Gott skick? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Betong

2.b Kröning tillräckligt? Ja ☐ Nej ☒

Kommentar: Nej

3. Genomsnittligt antal badande/dygn solig varm dag: Som högst ~60/timme

Belastning normalt liten ☐ medium ☐ stor ☒4. Filtertyp: Endast grovsil ☐ Trycksatt sandfilter ☒

5. Om sandfilter: Backspolning 1-2 ggr/vecka

Backspolvatnet går till avloppsledning ☐ dagvattenledning ☐

6. Desinfektionsmedel: Natriumhypoklorit NaOCL 12 – 14 %

pH-justermedel: Inget

7. Cirkulation tillräckligt god? (Är antal/kvalitet på inloppsdysor i plaskdammen tillräcklig för behovet? Har cirkledning och pumpen tillräcklig kapacitet?):

Ja ☐ Nej ☒Ange hur bra/dålig (1=bra, 2=dålig, 3=mycket dålig): 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐8. Förtränings- (F) ☐ eller totalinblandningsprincip (T) ☒9. Utgör dammens form problem för cirkulationen? Ja ☐ Nej ☒10. Finns automatiserad nivåreglering? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Enligt uppgift från driftentreprenör fungerar nivåregleringen inte tillfredställande vid denna plaskdamm

11. Finns teknikhus? Ja ☒ Nej ☐

12.a Provtagnings:

Provtagningsfrekvens:

Bakteriologiskt prov: 1 ggr/varannan vecka

pH: 2 ggr/d

Temp: 2 ggr/d

Fri aktiv klor: 2 ggr/d

Bunden aktiv klor: 2 ggr/d

Grumlighet/sikt: ggr/
visuellt vid håvning, dagligen12.b Mätutrustning: Manuell ☒ Automatisk ☒ Autodos 700

Kommentar: Manuell provtagnings sker med autocheck.

13. DUSCH

Är anläggningen försedd med dusch? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Duschen är placerad nära dammen med bra underlag av asfalt och väl fungerande avrinning till dagvattenbrunn. Den var trasig vid inspektionen. Duschen var trasig vid inspektionen också vid förra inspektionen.

14. BELÄGENHET

Har plaskdammen ett tillfredställande läge i omgivningen? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Bra hårdgjorda ytor runt dammen bra lutningar från dammen och med fungerande avrinning för ytvatten. Plaskdammen ligger nedanför en lekpark omgiven av terrasser. Då omgivningen ligger högre och kröningen är låg ökar risken för att skräp hamnar i dammen.

15. OMGIVANDE AKTIVITETER

Kan omgivande aktivitet ge problem för driften/vattenkvaliteten? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Välaggränsad från lekplats och förskola.


16. VÄXTLIGHET

Finns träd/buskage som ger visst solskydd? Ja ☒ Nej ☐Kan träd/buskage vid dammen ge problem för driften? Ja ☐ Nej ☒Gräsytor hela? Ja ☒ Nej ☐

Miljöförvaltningen

Besöksadress: Fleminggatan 4 • Postadress: Box 8136, 104 20 STOCKHOLM • Telefon: 08 – 508 28 800

• Fax 08 – 508 28 808 • www.miljo.stockholm.se

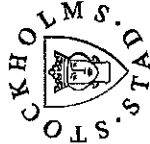

Kommentar: Hårdgjorda ytor nära. Gräsytor som följer därefter var vid inspektionen gröna och hela. Träd nära dammen, men i god kondition.

17. PARKSKÖTSEL

Område kring plaskdam välskött Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Lite skräpigt efter helgens regnande, men grundstädningen var ok.

18. SOPTUNNORS PLACERING TÖMNING – riskbild

Kommentar: Soptunnor nära, men tömningsrutiner ok

19. TOALET/BLÖJBYTESPLATS

Finns detta i plaskdamens närhet? Ja ☐ Nej ☒

20. UTSÄTTTHET

Har plaskdammen ofta utsatts för incidenter? Ja ☒ Nej ☐

Kommentar: Plaskdammen hade utsatts för skadegörelse vid inspektionen, tryckknapp vid dusch hade slagits sönder, stenbeläggning runt dammen hade rivits upp (ett tiotal stenar) och slängts i dammen.

Offert Trissan

20120913

ny cirkulationsledning runt Damm. Rivning av storgatsten, schakt runt damm och till pumphus. I damm borras det inn nya innloppsmunstycken för vatt uppnå rätt vattenomsättning. Runt damm läggs ny cirkulationsledning i rätt dimension, innloppsrör gjuts in i damm. Ny nivåreglering görs mellan damm och pumphus med nivilerande rör. Återställning runt dammen görs och asfalteras. I pumphus: utjämnings tank slopas, rören dras om till pumpen, nya ventiler vid pump och ny pump. Nivåregleringen görs om i pumphus samt el. en anpassas till ny installation. Ny dusch monteras med nya ledningar

PRIS : 840 000:- plus moms

Med vänlig hälsning
Oskar Karlsson/Peter Öberg
0707-60 46 73/0707-94 09 53

Oskar Karlsson Skå Entreprenad
0707604673
