



HUDDINGE
KOMMUN

MILJÖ- OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN

DATUM
2014-04-11

REFERENS
Dnr 2013-001469

SIDA
1 (1)

HANDLÄGGARE
Bo Svensson
535 364 87
bo.svensson@huddinge.se

ERDAL CHRISTIAN

ERDAL BROVÄGEN 1
142 66 TRÅNGSUND


FÄLLAN 3:3, BROVÄGEN 1 – KLAGOMÅL - HÄLSOSKYDD

En inspektion av fastighetens avloppssystem gjordes den 10 april. Närvarande var fastighetsägaren Christian Erdal och Josefin Andersson och Bo Svensson från miljötillsynsavdelningen. Vid inspektionen hittades två lock till slamavskiljare. Avskiljaren förmodas därför vara en tvåkammарbrunn. Den är gjord av betong. Anläggningen var befintlig då nuvarande ägare köpte fastigheten. Enligt SRV Återvinning AB är avskiljaren gammal och i dålig kondition. Mellanväggen har rasat. Till avskiljaren leds allt avloppsvatten. Brunnen är placerad på fastighetsgränsen och orienterad mot Perstorpsvägen. Det är cirka 8 meter mellan avskiljaren och vägbanan. Marken sluttar brant mot vägen. Det finns ingen plats för någon infiltrationsanläggning. Det finns inget spår av läckage till mark. Avloppsvattnet förmodas därför ledas till dagvattenledningen, som finns i Perstorpsvägen. Dagvattenledningen mynnar i Forsån som i sin tur mynnar i Drevviken. Dricksvattenbrunnen är placerad fem meter från avskiljaren.

Bedömning

Anläggningen uppfyller inte miljöbalkens krav varken avseende miljö- eller hälsoskydd. Så som fastigheten ser ut är det knappast möjligt att göra en ny enskild avloppsanläggning. Avståndet till dricksvattenbrunnen kommer att vara alldeles för kort. Ur miljösynpunkt skulle det finnas plats för en infiltrationsanläggning. Men den kommer så småningom att bli förbrukad. Att sedan göra en ny infiltrationsanläggning är knappast möjligt. Det finns inte plats för det. En sådan lösning skulle därför bara vara tillfällig. Det enda realistiska alternativet är att fastigheten ansluts till allmänt vatten och avlopp.

Bo Svensson
miljöinspektör

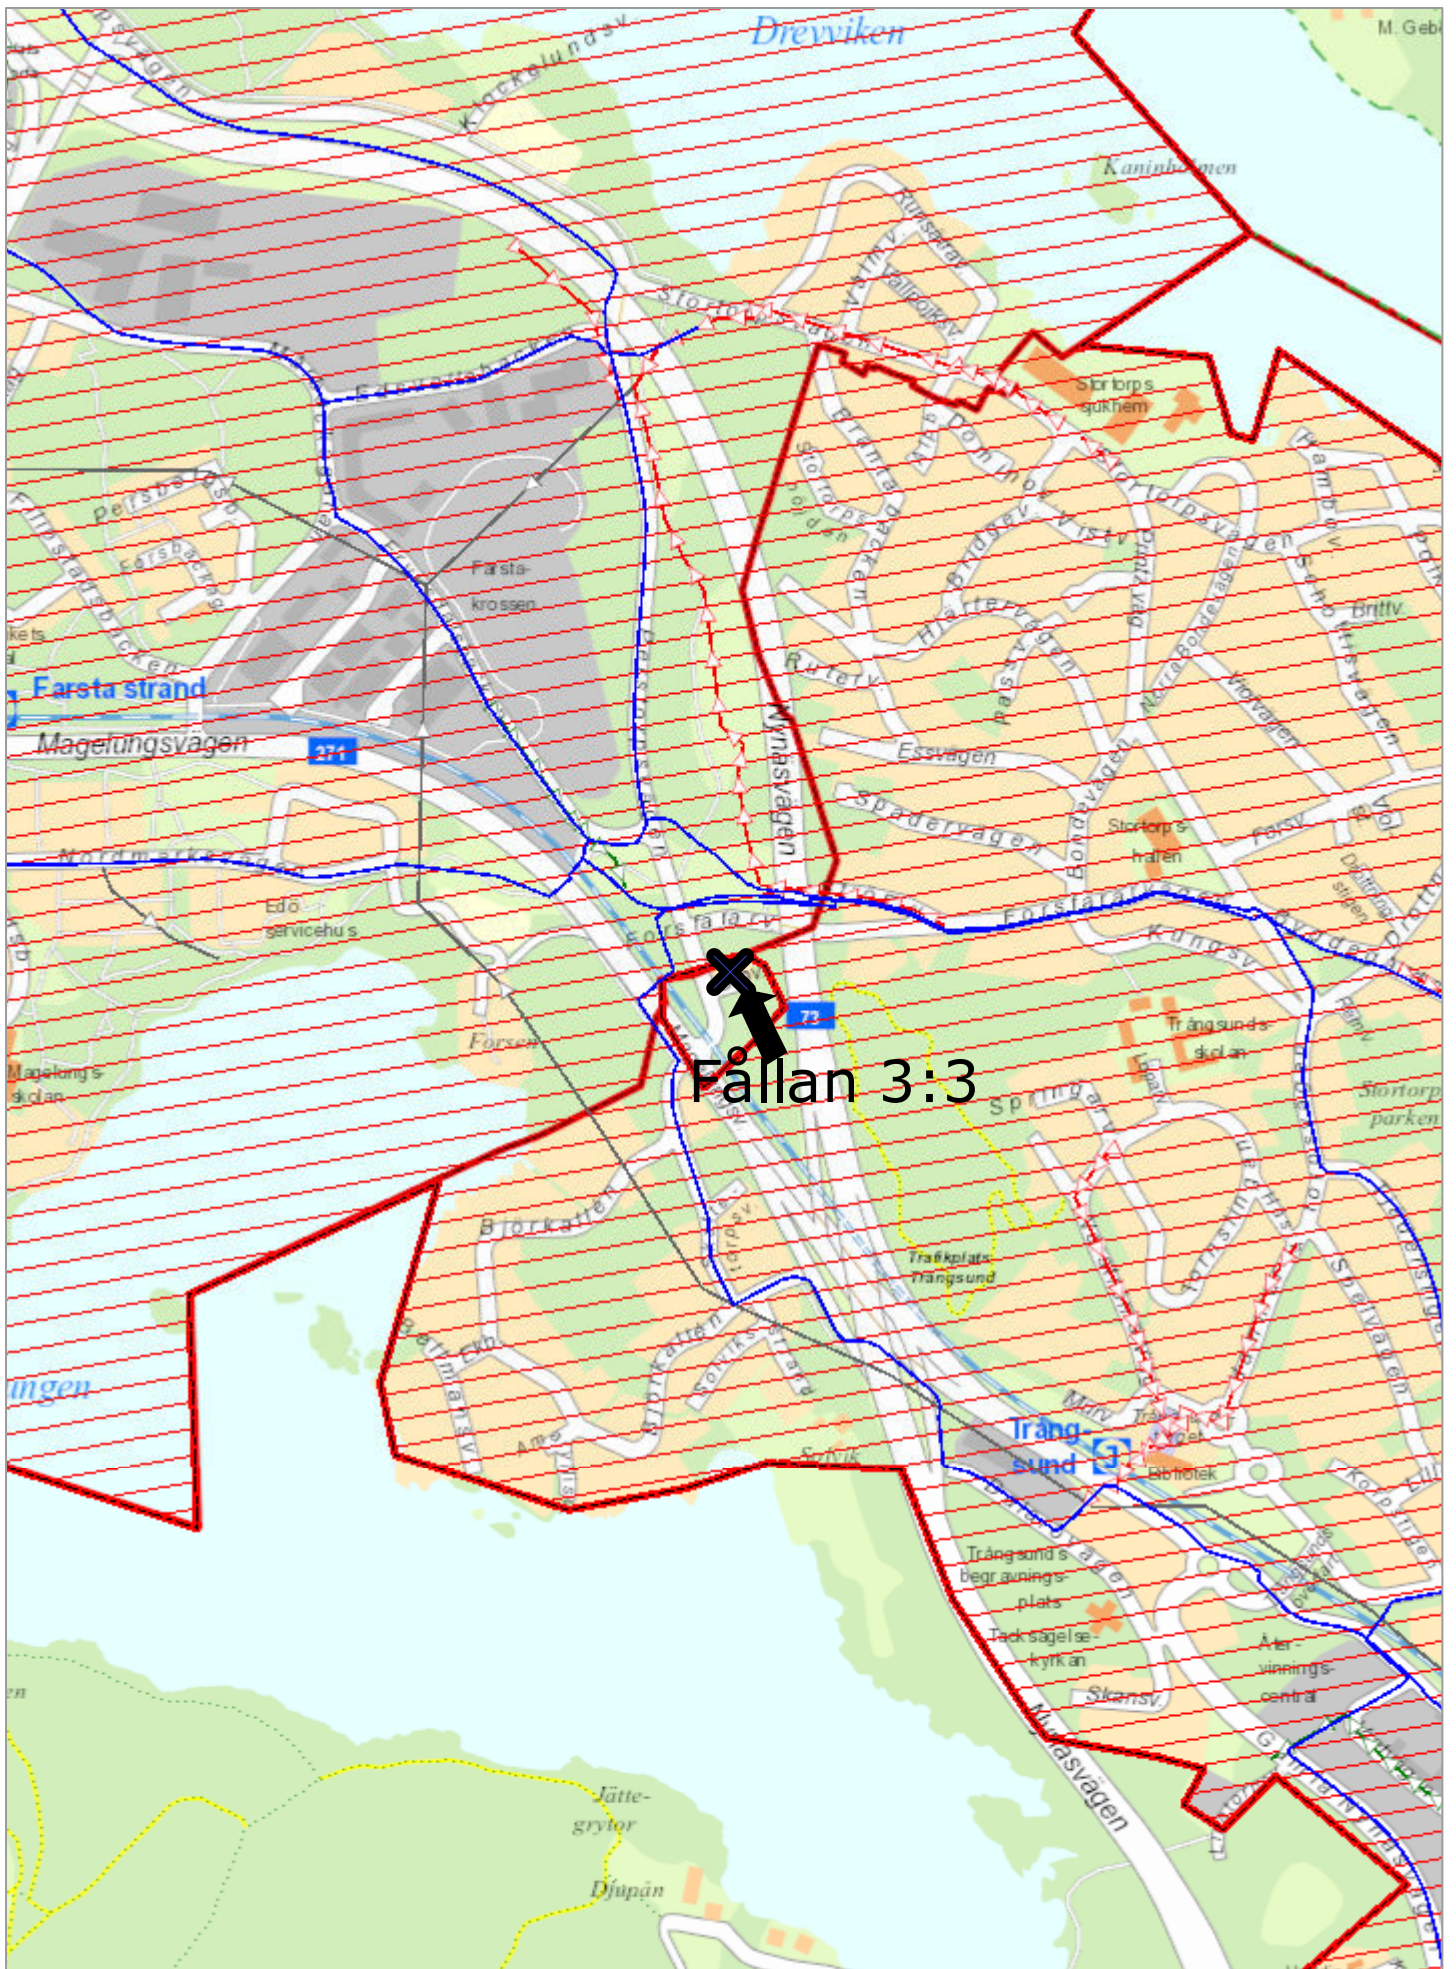

Fällan 3:3

